

に増進し隨て之れか創案せられたる當初の状態に比較せは其發達の跡顯著なりと雖も尙改良すべき餘地あるを疑はず、又鎔剤並に熔接片等は綿密に調製するを望ましく之れか濫造は害こそあれ到底好結果を奏し得ざるものなれば、完全なる成品を購めて用に充つる方却て經濟的良法ならんか。


◎内燃機關用鑄物の作り方圖解

By Joseph G. Horner (The Foundry Trade Journal 1116).

普通のモーター製作者は鑄造場を私有せず、鑄物丈けは他の鑄造専門の工場に依頼する事多けれど特別の事情無き限りは一考を要す可き事なり。鑄造業も亦一つの商賣にして仕上、組立と同しく相當の利益を擧げ得可く、或は夫等の利益を眼中に置かずとするも他工場に依頼せしか爲めに生する誤差幾何そや、或は下らぬ變更を要求され、或は鑄損しを以て木型の不完全に歸せらるゝ如き常に起る事柄なり。木型製作及び鑄造方法の如きは如何様にも變更し得可きものにして、同し鑄物を造るに人に依り中子を使用すると然らざるとあり、一直線に連結する人もあれば直角に連結する人もあり或は連結せずに全く一個の木型とする者もあり。中子型も亦同様にして製作方法に制限なく或は挽型、搔型を使用して中子型を省略する事もある可し。總て是等細目に立ち入りては木型工場及鑄造工場の各職工長に依りて充分に研究相談され、木型製作に取り掛かる前に決定し置かる可きものにして、木型を遠方に送るとなれば最善の法を講するに不便多く、且つ其鑄造工場が所有せる道具機械に適合する如く變更を要求さるゝ事も有る可し。

然れども仕事の嵩比較的少量なるか、資本金に制限あるか、或は監督者か鑄造に経験を有せざる場合には鑄造を他工場に依頼するを寧ろ得策とす。

木型——、鑄物を他工場に依頼する所にては木型も亦専門の他工場に依頼するを可とす、乾燥せる多量の材量を有し仕事に應して夫々の機械あり専門の職工あり、鑄造場を私有せる會社と雖も木型の種類に依りては他に依頼する方上等にして安價なるものを得可し、木型製作は今や全く一の専門となり居れはなり、歯車の歯の如き其一例にして自己の工場にて手細工せんよりは他工場に依頼し専門の機械にて歯を切れは安價にして完全なるものを得へし、傘歯車及芋虫歯車の如き殊に然りとす。モーターシリンダーに要する金型及中子型の如きも全く専門的の仕事にして百分の一時以上の誤差を許さず、肉に不同あれは冷却に不同を來たし歪となり龜裂を生するか故なり。

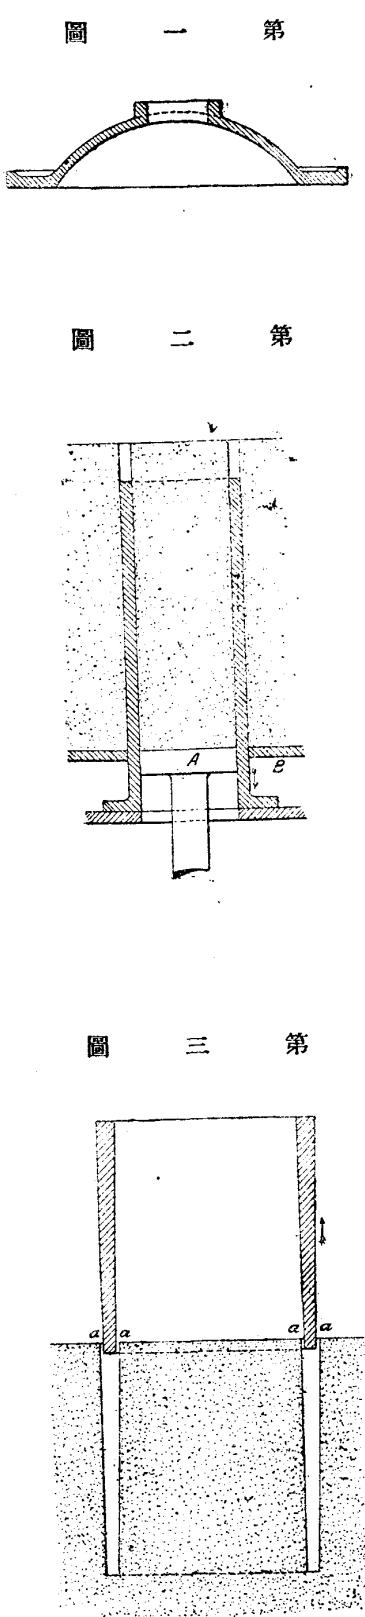


木型の形狀——、鑄物作業に經驗薄き者は木型を如何にして拔出す可きやの問題に苦しむ可し、木型は現型に作られたるあり、或は中子を用いたるあり、巾木殊更に大なるあり、或は木型の上部側部に離れ型(置いて來い)を附したるあり如何なる理由あれは斯く不同なりや、或は中子、鑄型に用ふる格子状の棒筋鐵、拔型の意義作用の如き、疑問は限り無く涌き来る可し、吾人は鑄型作業を論究するに先ちは等の差異を生す可き主なる理由を簡単に説明せんとす。

木型の拔出——、拔出す可き平面に關して木型に凹部無く、且つ幅或は徑が深さに比し大なる場合には木型は現型に構成さる(第一圖参照)、穴の徑一時或は一時半にして深さ六時(第二圖)のものには手


ては拔出に困難なれと同じ深さにても徑六吋となれば(第三圖)僅少の勾配を附するのみにて容易に抽出し得可し。

勾配——、斯の如く、木型の抽出を容易にせん爲め鑄型師は多量の勾配を要求すれと許す限り少量


第図四

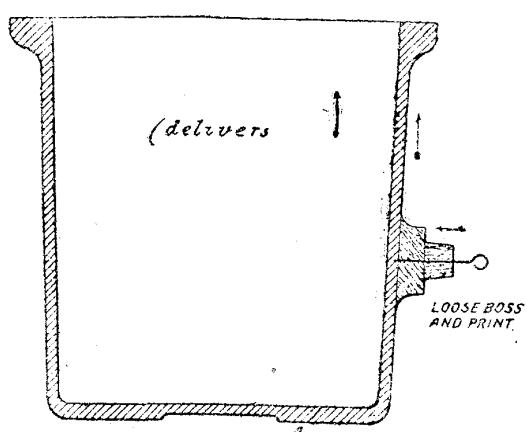

第図五

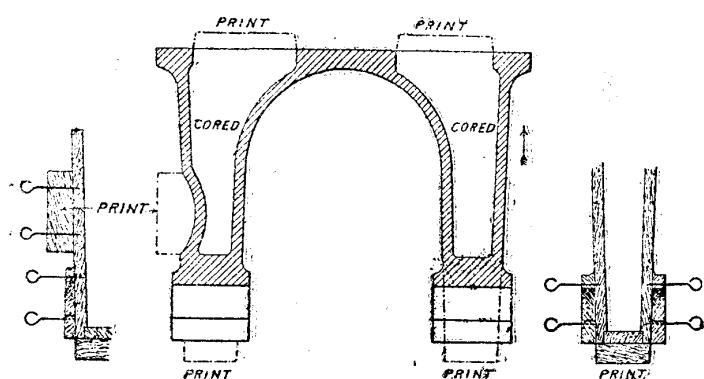


第図六

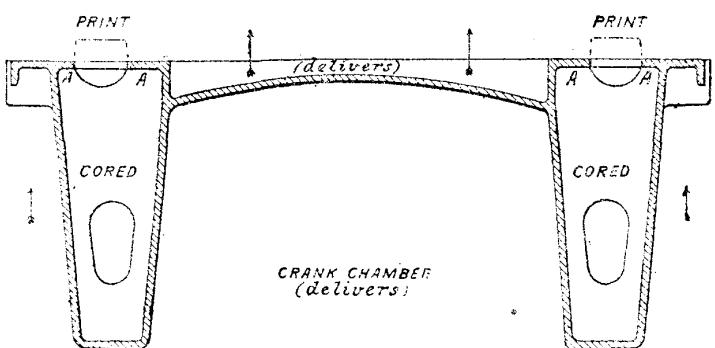


とし抽出す間に砂の壓力か木型に掛らぬ丈けに止む可し(勾配無く全く平行ならば抽出しの初めも終りも同し堅さに砂が密着し鑄型の端部は破壊され持ち上けらる)第三圖はa部に勾配ある爲め少しく抜き出せば木型と砂との間に隙を生する有様を示せり。第二圖の如く内部にピストン(A)、外部にストリッピングプレートを置きたるものに於ては内外共に勾配を附するの必要なけれどそは機械鑄型法の場合にして今茲に記載せんとする範圍のものに非す。第一圖カバーの穴の如く淺きものは僅少の勾配にて容易

に拔出し得るか故に中子を作るの必要無く、第四圖エンジンベースの内部も一般に生型にて作り矢の方向に拔出し得可し。第五圖クランクシャフトベヤリングの截断面及第六圖の如き、外部は容易に拔出し得るも内部は深くして狭く、殊に口元に出張り(A A)ある故勾配を附せしのみにては拔出し難


圖七 第

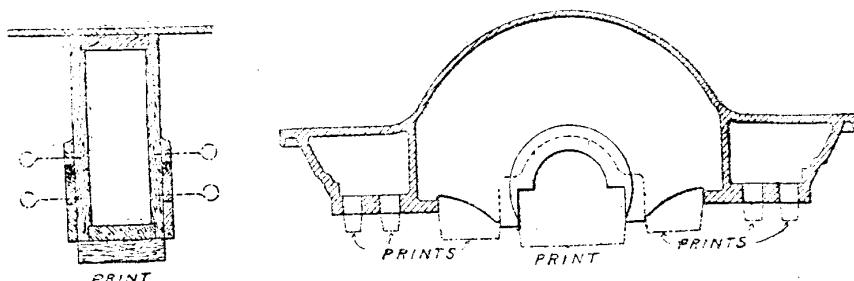


圖八 第

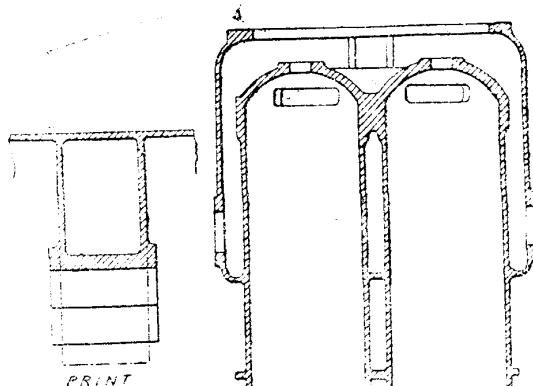

圖十 第

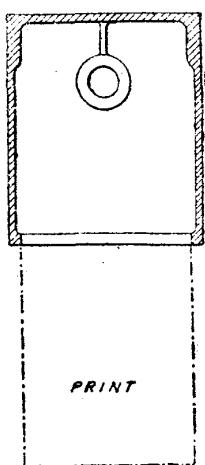

圖九 第

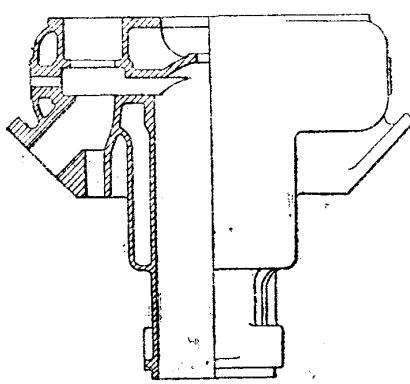

し、即ち中子を作り幅木にて上部に保持せしめ各部に中子抑へを要す。

中子——一般より云へは鑄物の内部は複雑せるものにしてシリンドラー鑄造(第八圖第九圖)の如きは完全に拔出せるものなく、恰も中子を組合せて挿入せる如きものなり。中子を鑄型の正確なる位置

に保持せんには木型の幅木にて形成されたる窪みに挿入されざる可からず圖上點線にて示せるか如し。最も精密を要す可き仕事に於て注意す可きは中子か一般に中子型よりも小形に出来るに反し中子承けか幾分か大形に出来易き事なり、中子は又乾燥の際に歪む恐れあり、合せ目か喰い違ひになり易きは中子も鑄型も同様なり、中子長ければ自身の重量にて垂るみ、或は熔鐵の壓力にて上方に曲る可く、垂直の中子か持上げらるゝも亦同理なり(第十圖乃至十二圖)ピストン鑄造に於て第十圖は鑄物小なる故ガッジョンビンの穴を中子に取らす後に錐にて穿孔する事とし幅木を法外に長くせるも第十一圖第十二圖に於けるか如く穴を中子にせば中子か支持物となる故主中子の幅木は小にても足るなり。又第十三圖の幅木は甚た狭けれと周圍大なる故支持には充分なりと知る可し。


幅木(中子承型)——幅木の形は中子と鑄型との位置の關係に依りて異なる可く、垂直中子には自身と同形の垂直幅木を用ひ、圓柱形中子には圓形幅木(第十四圖)、四角形中子には四角の幅木を用ふ、中子殊更に長き場合には上部にも幅木を設く可し(第十五圖)。中子水平にして其中心か鑄型の接合部と一致せる場合には第十六圖のライナー、第十圖乃至第十二圖のピストンに於ける如く幅木を圓形とするも、然らざる場合には第十七圖の如く馬鹿幅木^(ホラブードブリント)を附し鑄型の接合部と連絡せしめ中子を落し込んだる後砂を以て満す可し、或は初めより中子を其形に作るも可なり。馬鹿幅木に代用す可きものは第十九圖に示せる如く鑄型の接合部より中子の中心迄砂の傾斜せる接目を作りて上部を拔取るに在れと木型の面に直角に抜き取る事困難なれば幅木の位置淺き時に限る可し。

木型の側面の瘤に挿入する水平中子の如く甚た短かきものは圓形の幅木とするも幅木及び瘤は假打ち^(ルーズビース)とし主木型を拔取りたる後鑄型の方に水平に抜くものとす(第四圖)。


假打ち^(ルーズビース)或は置いて來い——木型の一部か側面にて而も鑄型の接合面以下に在る場合には砂中に埋まり木型と共に拔取り能はざる故上部を中子にする事もあれと一般には假打ちとす(第四圖、五圖)。

七圖然れども周囲の砂を撞固する際幾分か移動する傾向有る故非常に精密を要するものには使用されず、唯假りに針金或は捻子にて留め上等の仕事にても蟻差とするに過ぎず、故に別法として先づ側面瘤の上部に幅木を固定し木型の主要部と共に抜取り(第二十圖右)次に幅木を充し且つ瘤の上部を形成す可き中子を作りて挿入する事もあり。


第十一圖

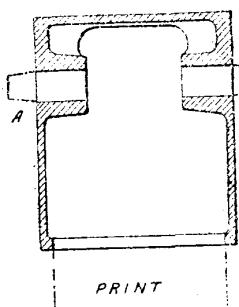


第十三圖

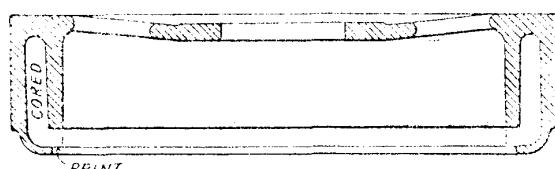


第十五圖

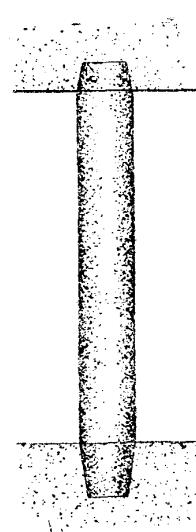

第十四圖

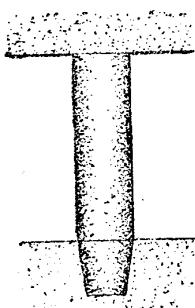

第十六圖

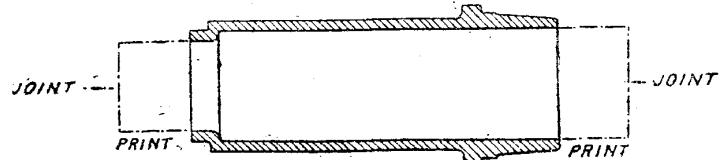

假打ちは鑄型の隙間大にして横に抜くに充分ならされば用ふるを得ず、六吋のものを五吋の隙間に抜取る事不可能なればなり、第二十一圖の如く薄鑄型か中子を用ひまして鑄砂にて作られたる際には瘤を内方に抜取り能はざる故瘤の上部に中子を置くか或は鑄型の一部を假打ちと共に抜取る工夫を爲す可し、瘤の厚さが隙間より僅かに厚き位ならば第二十一圖Bに於ける如く瘤を二三枚に

分ちて別々に拔取るも可なれと深所にあらはCの如き尖棒にて抽出す事困難にして修理も亦不可能なり。假打ちルースビースを用ひて最も有效なるは第二十二圖に於ける如く中子を用ひて鑄型の内部が開放される場合なり。

瘤の數多く、位置淺からざる場合の別法は第二十三圖の如く釣板ローパック或は鐵枠に乘せ側部を一組として拔取るにあり、撞固の際と全然同一の場所に返置し得るやは疑問なるも仕事大なる場合には有效なる方法にして、修理、乾燥、塗方、中子の挿入等至極容易なるのみならず、返置の時さへ注意せば鑄型内の狹隘なる隙間にて作業せんよりは一層精確なるものを得可し。


鑄物の厚さの割合——、簡単なる場合を除き、中子か複雜となる程肉の割合には大注意を要す(第八圖、第九圖)肉薄く、且つ使用の際温度の大變化を受く可きモーター鑄物殊にシリンドラ鑄造の如きは最も困難なるものなり。厄介の尤なるを收縮とす、其他中子を使用する事、鑄型の不良、撞固の度適宜ならざる氣拔乾燥の不足或は鐵の材料、配合悪しく、融解不充分等皆注意を要す可き事にして夫等は引け、窓、ブルカキブチ瘡或は龜裂の原因となるものなり。

收縮と其影響——、金屬が冷却する際收縮無くは設計及製型は甚しく簡単となる可し、熔鐵は凝固せんとする際に膨脹し赤熱に至る頃より收縮を初め鐵の種類及鑄物の大きさに従ひ十二吋乃至十五吋に對し約八分の一時を減す、銅化合物及アルミニューム等の收縮は鐵よりも大なれと砲金の如きは張力に對する調節力大なる故鐵に比し危險少なし。


理想的の状態は鑄物が平等に收縮するにあれと殆んど望む可からざる事なり、平鉢と雖も大物とならば端面の收縮大にして中央部は然らず、理想に近つかしめんには第一、肉の厚さを殆んど全く平等にする事、第二、收縮を阻止する如きものを除去する事なり、後者は常に設計者と鑄型師との間に議論を生ずるものなれと事情許す限り鑄型師の意見を採用し惡結果を豫防するに勉む可し。

肉の厚薄相接する場合と雖も各々自由に收縮するを得は問題とならず、薄部先づ凝固し厚部之に次き、厚部の收縮を阻止するもの無くは内力を生せざるか故なり。然れども若し各部を固定し其移動を許さずとせば厚薄の境目より自身に破壊するか或は内部に引け、空虚等を生す可し、フライホークル(第二十四圖)及調車に常に見る所なり、腕先つ凝固しボスの收縮に至りて内張力を生す、第二十五圖


圖十七 第

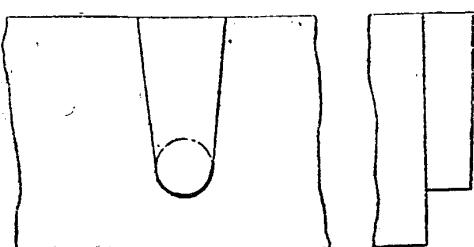


圖十八 第

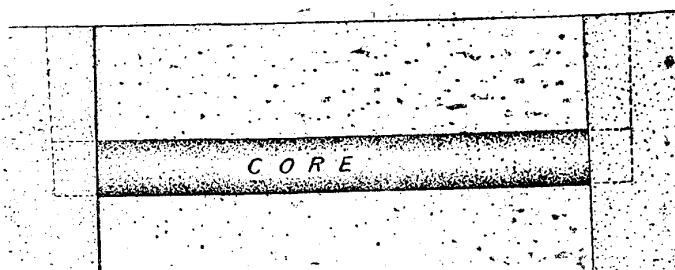

圖十九 第

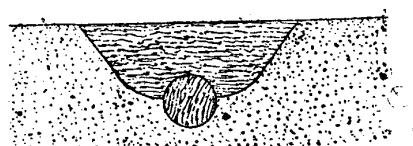

圖二十 第

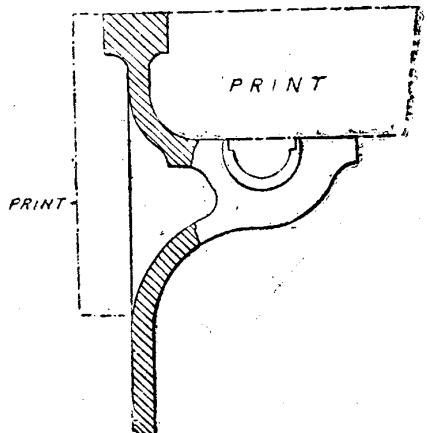

クラッチリングはボスを有せざるか故に張力を生せず、長きエンヂンベッド(第四圖)の如きは肋骨部に比し表面無垢の部の收縮大なる故凹状となるベッド薄くして筋骨小なる程益甚し。

引け——(第二十六圖)外部に現はれざるものなれと経験上表面の些少の窪みにより内部の空虚を推定し得、一旦は鑄物工場を無事に通過するとも鏃削に際し、或は實際の使用に際し、高熱に依りて龜裂を生ぜし際等に發見ざるものなり。

嚴格に云へは金屬は如何なる場合と雖も決して平等に收縮し得る者に非す、表面凝固の瞬間に於ては内部は尙粘液状態に在り、厚物ならは尙熔融状にある可く、次に内部か收縮せんとするも表面は既に固結して夫に従はざる故引けなる現像を生するなり、厚さ一時乃至一時四分の一以下の者に於ては問題外なれと一時半或は二時以上となれば其結果著しく、内部の結晶粗粒なるに徴するも收縮自由ならざりしを知り得可し、厚薄相接し兩部自由に移動し得る場合には厚部に引けを生し危険なり、故に設計上已むを得ざる場合には厚薄の境目に圓みを附して結晶より生する弱面の生成を防き、厚部に足し湯溜を設け、足し湯棒を上下し内部か全く凝固する迄收縮に従つて熔鐵を補充す可し。

部分鑄造——、小型自動車用機關の如きは成る可く一纏として鑄造するも大型の瓦斯及ひ石油機關は之に反し部分鑄造を行ふ、部分鑄造とせば鑄物の大さに比例して大となる可き收縮内力を削減し、且つ仕上組立、取扱、検査、修繕等に便利なるが故なり、シリンドラーを足或はベッドより、水冷せるカバー或は頂部より、或は水套より分離して鑄造するは中子面倒なるか故にはあらざるなり。然らば肉の厚さを全部殆んど平等とするも收縮は大なる可く其收縮を堅き容積大なる中子にて阻止せんか使用に際し加熱、冷却より生する大なる内力の爲めに早晚龜裂するの危険を免れざる可し、シリンドラーを無垢に鑄造する他の缺點は頂部と底部とを同じ丈夫さに鑄造し能はざる事なり。


中子の影響——、中子に二個條の缺點あり、收縮を阻止する事及多量の瓦斯を發生し窯を生ずる原因となる事はなり、中子は丈夫に乾燥しあり周圍の金屬收縮せんとするも殆んど讓歩せざる爲め其位置に従ひて仕上代レに過不足を生じ、其責往々にして木型師に歸せられんとするも實は中子か收縮を阻止せしに基因す、豫防策としては鑄鐵暗赤色とならば中子を破壊し收縮を自由ならしむ可し、收縮は主として暗赤色以下に於て起るものなるか故なり、但し中子小ならば其必要なし。

中子の氣抜き——、中子の内部には氣抜き溝を作り鑄造の際に發生する瓦斯を鑄型内に放出せし


めす全部鑄型外に導く様注意す可し、其方法に至りては中子の形異なるに従ひ夫々技能を要すれど、一般より云はゞ、針金或は糸にて氣抜を作る可し、殊に後者は屈曲せるものに用ひらる。中子は又心鐵或は特別の結料(砂中に混するもの)を用ひて堅牢ならしむ。中子を中子承けに挿入する際には相手か鑄型なると他の中子なるとを問はず瓦斯か必ず鑄型の外部に逃るゝ様注意す可し、最も必要な事なり。(第八圖、第九圖に於ては總ての開口を中子の氣抜きに利用せり)。

鑄型の不良——、中子は別問題とし、撞圖、氣抜き及び砂の選擇、取扱ひ宜しきを得されば瘡窩かきよたを生ず


第十一圖

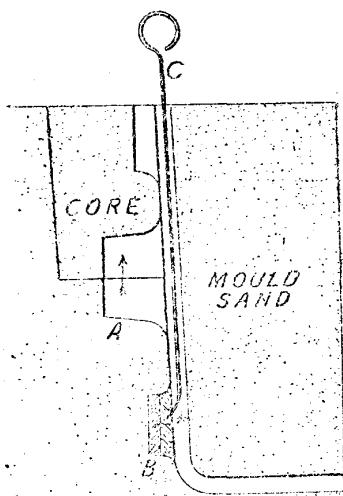

第十二圖

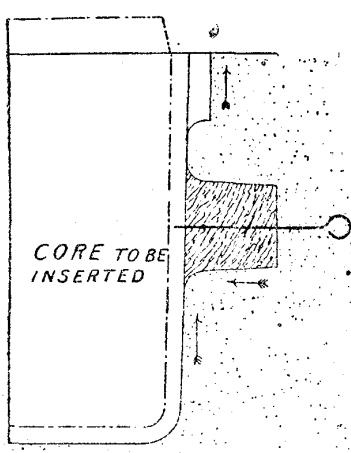

第十三圖

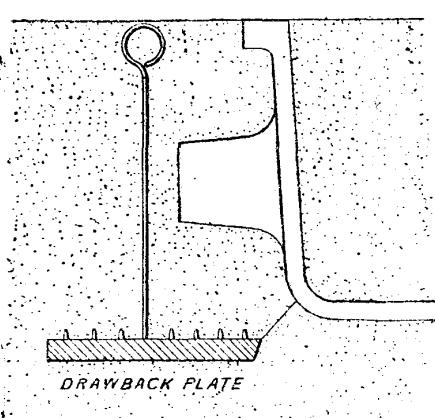

可し、鑄造に少しく経験ある者は鑄型が良くも悪くも悪しくも撞圖され得る事を知る、鑄型堅きに過ぐれば熔鐵の沸騰(跳ねるへる事)の爲め鑄砂の剥片洗ひ落され、流れて金屬の孰れかの部分に潜入し惡結果を生す、吾人は痴に依りて唯其剝離されたる位置を知り得るのみ。若し又鑄型軟かきに失せば熔鐵の壓力に抗する能はすして自から萎縮し鑄物に瘤を生す可し。

氣抜き——、氣抜き充分ならされば瓦斯か鑄型中に幽閉され、組織を海綿狀とし、鬆^{クサ}或は氣泡を生す(鬆立ちは又熔鐵の不清淨にも基因す)一般に上型の頂部に生し表面薄皮の下に隠るゝ事あるも鑄削

或は槌擊の音に依りて發見さる可し(氣泡は又鑄型の濕氣にも基因す)。之等の缺陷を防止するには押湯足^あし湯上^{あが}り湯等を設く、上り湯の作用に二あり、熔鐵の注入に從ひて鑄型内部の空氣を自由に逸出せしめ鑄型に無理を生ぜしめざる事及熔鐵内の不純物を集中除去する事是れなり。然れども海綿状及不清淨なる鑄物を豫防する最善の方法は熔融を充分ならしめ、除滓湯口より注湯するにあり、不純物を鑄型に入れて後に除かんよりは其初めに除く方容易なれはなり。即ち第二十九圖除滓湯口に於て、湯を接線狀に注入して回轉運動を與ふれば、純粹なる重き金屬は外方に拋出されて鑄型に入り、輕き不純物は中心に集まりて上り湯に登る可し。

製作方法——、經濟と精密とは兩立し難く、模型鑄型の製作方法も種々の條件に依りて自から異なる、條件とは次の如し。

- 1、鑄造す可き數量
- 2、大きさ及び形狀
- 3、所要の精密度
- 4、模型材料
- 5、中子使用の方法
- 6、拔取方法
- 7、全部を模型とするか或は挽型となるか

右の内最初の二項は模型師及鑄物師か其方針を定むるに當り第一に考ふ可き事なり。

數量——、自働車機關の如く小形にして一時に多數を製作するものと、ディゼル機關、船用大型石油機關、熔鑄爐瓦斯機關等の如く大形にして且つ同一型を繰り返へし製作する事の極めて少なきものとは模型製作方法も亦異ならざる可からず、即ち前者の模型には金屬を用ひ板附鑄型或は機械鑄型とす可く、後者は木製とし、手にて撞固するか或は木材の費用を節約せんか爲めローム模型又は挽型^{ロームモールド}とし、或は輪廓のみの型板を作りて搔型とす。而して之等兩者の中間なる普通形のものには木材のみを用ふるか或は木材にては強度不充分なりと思はるゝ箇所にのみ金屬を代用す可し(金型と雖も最

初の型は木にて作らざる可からず。

模型——、金屬模型は堅牢耐久的にして濕潤なる砂中に於ても形狀を變せず良く數千回の使用に耐ふるも木製模型は特別の構造をなさざる限り殆んと變形せざる事無く、薄くして脆弱なる場合には唯一の使用にも堪へざるなり、故に若し多數の鑄型に木製模型を使用せんとせば丈夫にして乾燥せる適材を撰擇し構成方法に充分注意す可し。

木材——、自動車製作の發達に伴ひ重量を輕減し且つ運轉中冷却を迅速ならしむる爲め益肉の厚さを削減するの傾向となり、所要の厚さより少しも厚くも薄くも無き鑄物を製出せんには木型及中子型の製作愈々困難となり同時に耐久不變形の材料を撰擇せざる可からざるに至れり。

^{短葉}_{バイン}松は堅實ならず永く使用す可き小形のものは適せざるも普通の大形瓦斯機關のシリンドラーバット、フライホキールの如き大形の木型及び中子型に適し構成に意を用ひ、よくワニスを塗り、置かは反り、收縮の憂無く重寶なり。然し小物の木型、中子型及短葉松製大物内の込み入りたる部にはベーツウドを最良とす、ベーツウドはマホガニーの一様にして外見甚た似たるも同しものには非す、軟かく木理眞直にして工作容易なるのみならずマホガニーよりも反り少なく常に木型師に歡迎ざる。櫻はマホガニーよりも堅實に仕上り滑かにして佳良なる材料なり。米國のゆりのきも充分に乾燥せば使用し得可し、其他の樹木は殆んど使用せず。右の材料にて製作せる本型はシエラクワニスを時々塗り替へ置かは丈夫にして四五百回の鑄型製作に堪ゆ。

木型構成法——、材料を如何に撰擇するも構成宜しきを得ざれば未だ其耐久を保證するを得ず、木材に對する濕氣暖氣の有害なる作用を分配し收縮及び膨脹をして各部分の幅に制限せしめんか爲め普通に開接^{（オーニング）}相嵌^{（ペルビング）}接合せ、部分工作等を行ひ廣き、深き大形のものには決して一枚板を用ひず、直ちに變形するか故なり。以下單に構成法の要領を述ぶるに止むるも其の原理は各種の木型に適用さ

る可きものなり(前述)せる如く、幾回も繰り返へし使用す可きものには木製は宜しからず、大物には鐵、


小物には真鍮、アルミニユーム、ホワイトメタルの如きもの用ふ可し。

石油機關のベッド——、第三十圖ベッドの圖を見るに頂上には幅廣き返へりフランジあり、且つ彎曲せる測面分ひ兩端を堅牢なる現型にて作る事困難なる故實用的には先づ中子を用ひざる可からず。木型の構成法は第三十一圖の如く、側面は細板を十時或は十二時毎に植へたる縦棧(A)に捻子止めとし接合に膠を用ひす $\frac{1}{32}$ 位開くも可なり。木型の底部(鑄物の頂部)も亦細長き板(B)を接きて作り幅木Cの下部に空所を設く。木型の頂部(D)は細板を縦棧(A)に捻子止めとせるものなり。

第三十二圖中子型は側面と端面とより成り下面に鑄物の形に相當せる内向フランジあり、型の上端は搔型の型板となし廢油抜きコツクに至るベット内底の傾斜面に相當す。偶面は細板を縦の棧に捻子止めとして木型に於けると同様收縮の削減を計り端面に合決^{あいじやう}とし中子を確固なる間捻子或は鑑^{かすがい}にて止め中子より容易に離し得る如くす。中子は廣き格子に乗せ、格子には砂持の心鐵及運搬に便にする爲めの鉤棒を附し鉤穴は中子を定置したる後に埋む。大形中子と同様中央に燃滓^{シング}を入れ全表面より突入する瓦斯を集め管にて下方に導かしむ。


此種の鑄型には鑄物の下面より六時乃至一呪の間に燃滓を置き、下方に向ふ瓦斯を一旦此處に集め更に氣拔管にて外方に導く可し。

瓦斯機關用シリンドラー——、鑄物としてシリングー程種々の形體を有するもの少なく、或は外見甚だ似たる如くして木型、鑄型、鑄造を根本的に變更せざる可からざるものもあり。彼の

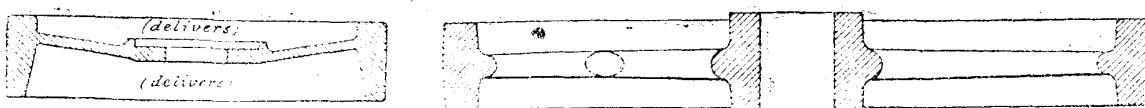

圖五十二第

圖三四第

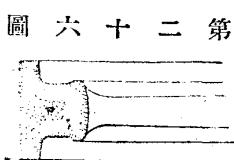


圖三十三第


舊式蒸氣機關のシリンドラー殊にコーカスの高低シリンドラーとヴァルブ室及スチームバッセージを一緒に鑄込みたる如き、可なり面倒なる仕事には相違無きも石油及瓦斯機關の夫には及はざるなり最も困難なるを中子の据付けとす。中子の性質に依り接合の方法も夫々異なり或は横に或は縦に接合し或は特に中軸を使用す可きものもあり。シリンドラーの場合の中子据付けは殊に冒險なり。

第三十四圖は水套とシリンドラーとと一緒に鑄造せる瓦斯機關のシリンドラーなり。斯かる場合の鑄型は紙面に横置となる如くす可し、水套のみに着眼せば底部に輪状幅木を用ひ堅型とする方好都合に見ゆるも然かせはフートの中子を通り且つフランジの面に沿ひて接合面を有する中軸を使用せ


第十二圖

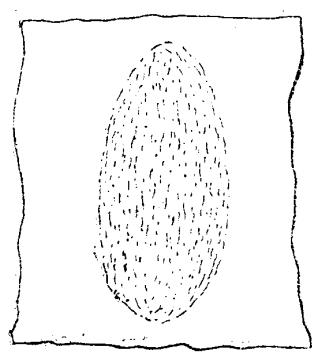

第十二圖

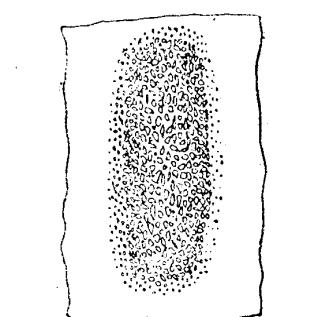





第十二圖

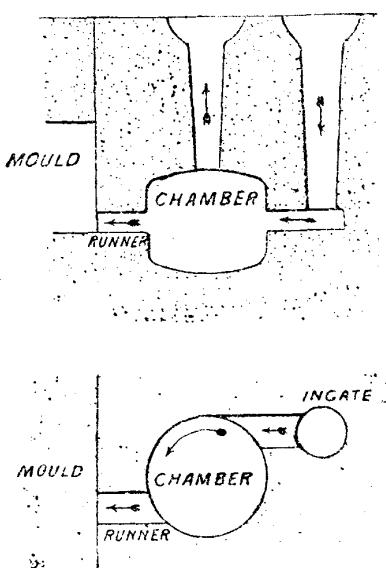

さる可からず、夫れも或は不可無からん、然し茲には長手に接合せるものに就きて説明せんとす。

次に考ふ可きは模型の製法なり、大型ならは胴體は第三十五圖の如くロームにて模型とし、フランジ、フート其他小なる出張りは木製として鑄型中にロームと並置す可し。

ロームにて模型を作る事——、シリンドラー胴體を挽型にて製作する事第三十五圖に示せるか如し、鐵心に比しシリンドラーの徑甚しく大なる場合には切斷面は圖に示せる如く所々に鐵の薄鉄を嵌め込み楔にて止め薙繩の移動を防ぐ可し、乾燥せるローム模型は堅牢にして其周圍に鑄砂を撞固する

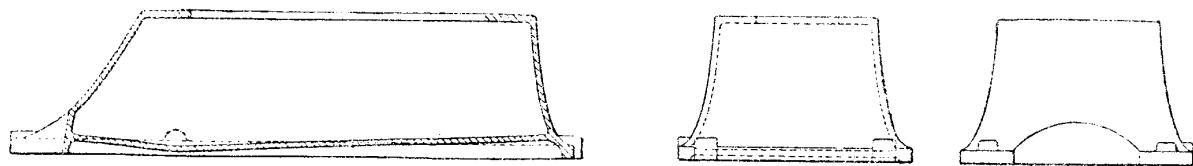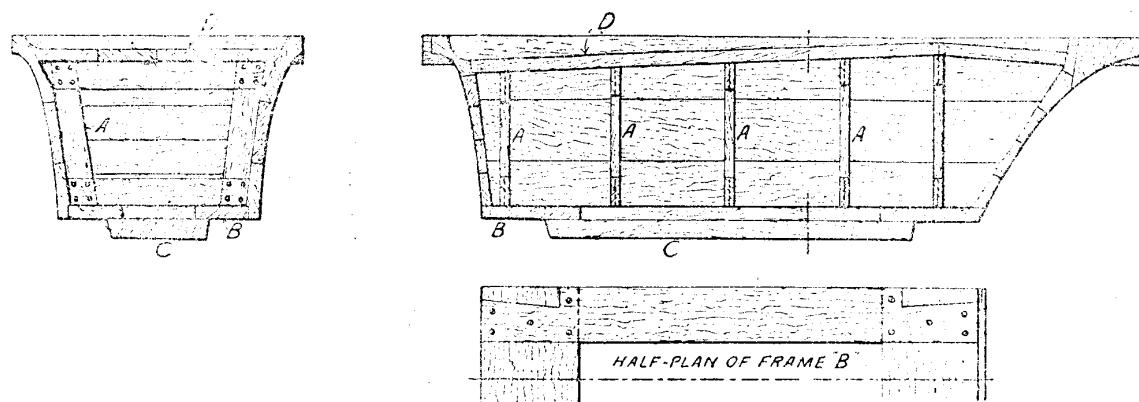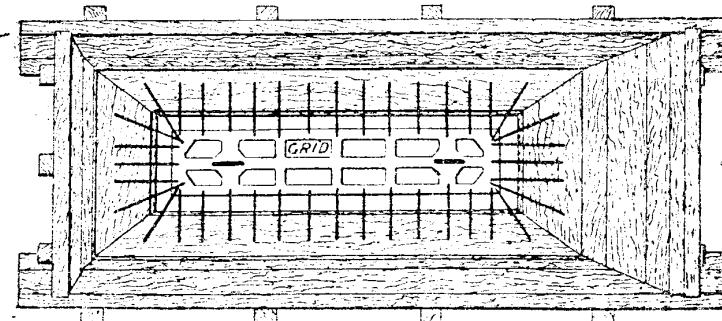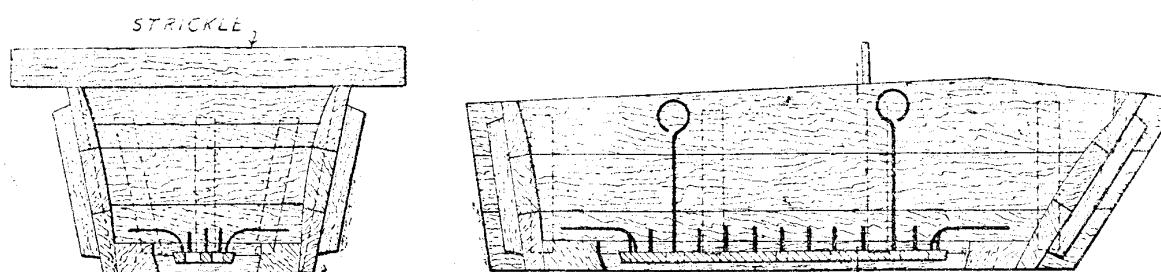
圖十
三
第圖一
十
三
第圖
二
十
三
第

も變形せざれとフランジの如き肉薄にて危険なる部及びブラッケット、ラッグの如き挽型となならざる部は皆木製としローム製模型に定置する事第三十六圖と全く同様なり、即ち實際にローム模型となるは主胴體のみなれと此部を木製とせば最も多くの費用を要し、木材の多量を要し、接合せに手間取り、仕上旋削にも時間を要す可く、挽型とせば挽型板の費用の如き極めて些少のものにしてロームを二回塗付くるに要する時間も僅々二時間或は三時間にて足るなり。唯茲に一考を要す可きは木製附屬物の數にして小型にて附屬物多きものは木製とし、大型にて附屬物少なきものにはロームを用ふ可く、又大小、簡單複雜に關せず繰り返へし使用す可きものには全部木製とするか或は金屬製とす。
 接合せ木型——、小形或は中形の模型は全部木製とし胴體を接合する事第三十六圖の如し、若し水套部(A)が前部(B)に比し甚しく大なるものを全部通しの接合せとせば水套の部肉厚となし木材の損失たるのみならず其爲めに收縮變形を増加するの恐れあり、故に此場合には胴體を前後二部に分ちて蟻差アリ差とし膠及捻子(第三十六圖a)にて一體とし然る後旋削す。フランジCは胴體の切り込みに嵌め其移動を防けり。


第三十六圖は又幅木を附する二法を示せり、右方Dに於ける如く幅木と胴體との徑の差小なる部には接合せ板を其儘使用せしも左方Fに於ける如く兩者の徑の差大なる部にては別に分離して製し横木に捻子止めとせり。

直徑四吋或は五吋以上の圓柱形木型に無垢の木材を使用す可からざる理由第八圖に依りて一目瞭然たり。年輪中心の方向に收縮する故接目凸狀となり、若し樹心の方を接目とせば接目凹狀となり孰れにしても圓形を保し難し。第三十八圖の如く兩端の横木に三枚の板を長手に膠付けとし捻子にて止め、且つ互に膠付けは第三十七圖よりは優れるも之も接合せ程上等ならず、中空たるには相違無きも板の廣さ殆んど直徑に等しく、濕氣暖氣の影響を受くる事も從つて大なる可きか故なり。

圖三十三第

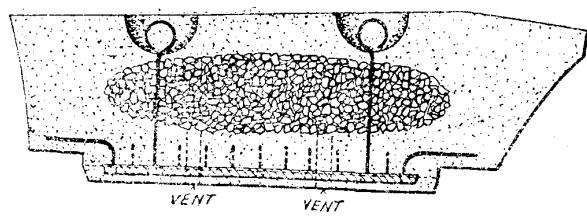

圖四十三第

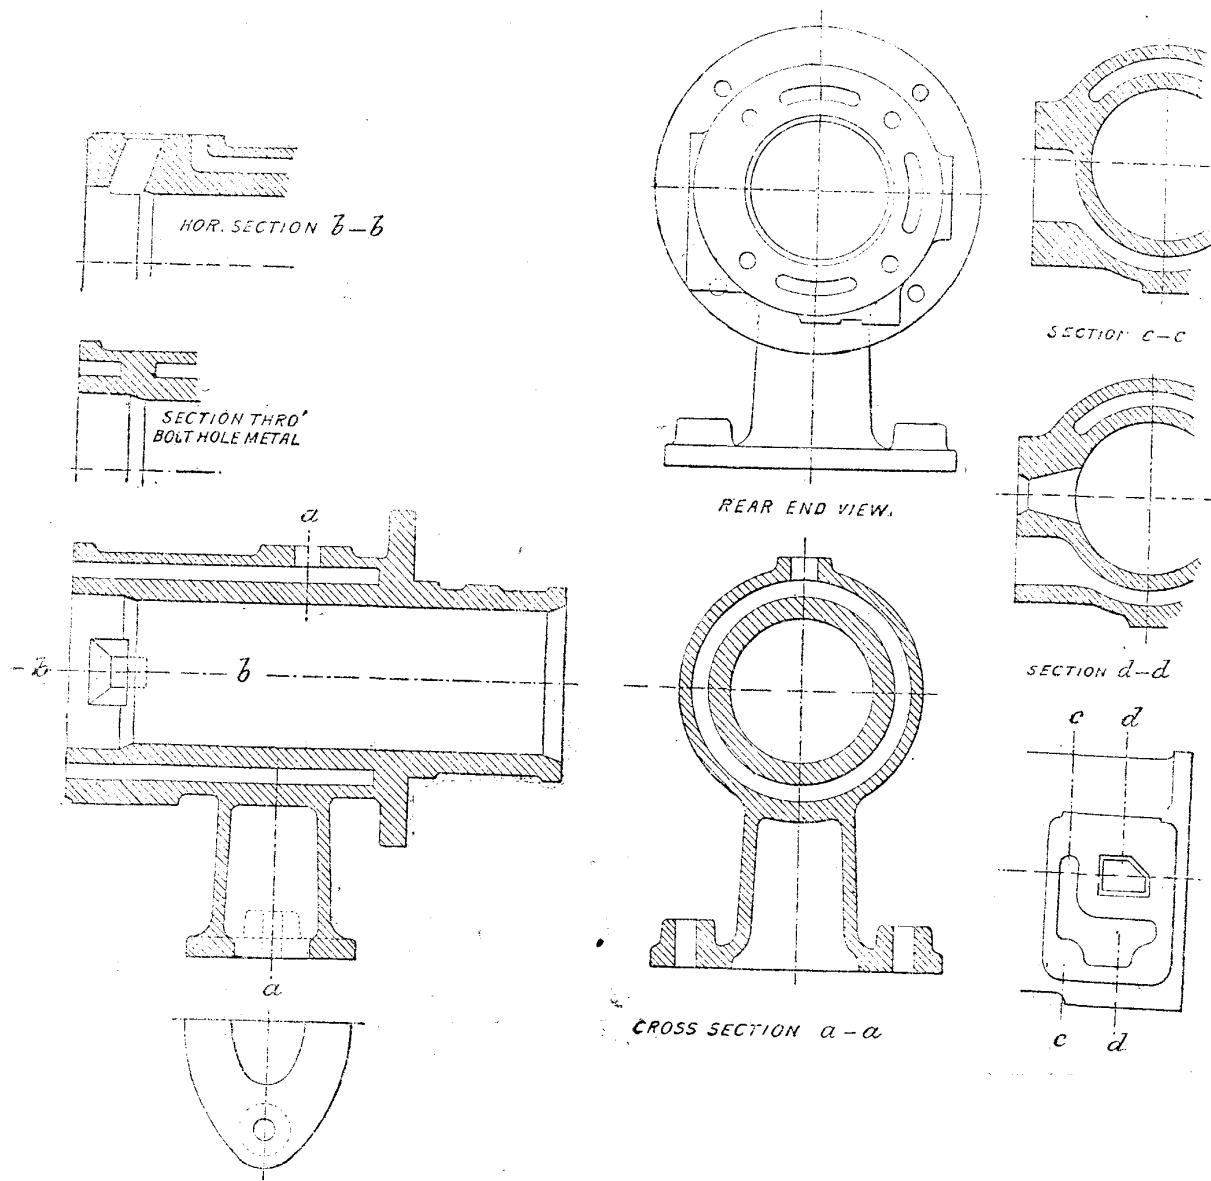


第三十六圖 フート(F)は別に作り胴體に蟻差とし、接合せの内面より捻子を差し込み、且つ中子承として比較的長き幅木Gを附す、ボルトの座は二枚に分ち串に貫きて取付け別に中子を挿入せず、鑄造後穿孔するを安全とす。此のフートの存在か接合面の撰定に影響し、b-bの方向に接合せは面倒少なく之に直角の方向にせばフートか上或は下に行き、其面に直角なる他の接合面を要する事となる可し。

水套用中子——、シリンドラー鑄型製作に當り最も面倒にして且つ正確を得難き唯一のものは水套用中子なり、製作も据付も共に困難にして而も瓦斯機關及石油機關には避く可からざるものなり(大型機關にてはライナーを別に鑄造する故除外例とす)、第三十九圖及第四十圖は中子及び其据付方法を示し、第四十一圖は中子型、第四十二圖は中子のみを示す。あまりに肉薄なるか故に心鐵を入れずして寧ろ丈夫な自己結合鑄砂を用ひよと説く者もあれと堅實に過ぎて氣拔不十分となるの缺點を生ず、故に此の場合の如く鑄造後抜き出しに特別の困難を感じざるものには鑄着けとせる横縦の心鐵(別々に容易に抜き出すを得)を用ひ、抜き出し困難なる部にのみ自己結合鑄砂を用ふ可し。


氣拔は必ず開口せる端に導き勝手なる場所に導く可からず、中子の容積大なる故生す可き瓦斯の量も亦従つて多し之等を導き出すには豫め所々に細き棒を縦に入れて撞固し中子形成せば乾燥前に抜き取るか或は普通の絲、蠟塗の絲、又は普通の蠟燭を挿入す可し、中子乾燥の際蠟は自然に溶融し燃へ去り氣拔孔を残すなり、但し夫等か中子の表面に現はれざる様注意せされば鑄造の際熔鐵か中子中に浸入し不覺を取る可し。中子の瓦斯を中子内に挿入せる小瓦斯管にて鑄型の外部に導く事第三十九圖第四十二圖の如し、一般に二本にて充分なり、瓦斯は自から抵抗力最少の道を求めて逸出するか故なり。

第三十四圖の如く水の出口と瓦斯の入口と同し面にあるものにては中子を別々に作らんよりは

圖五十三第

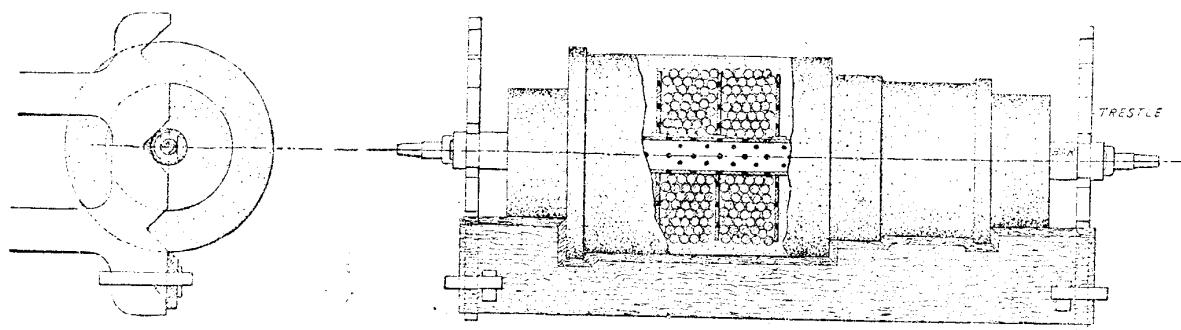


圖六十三第

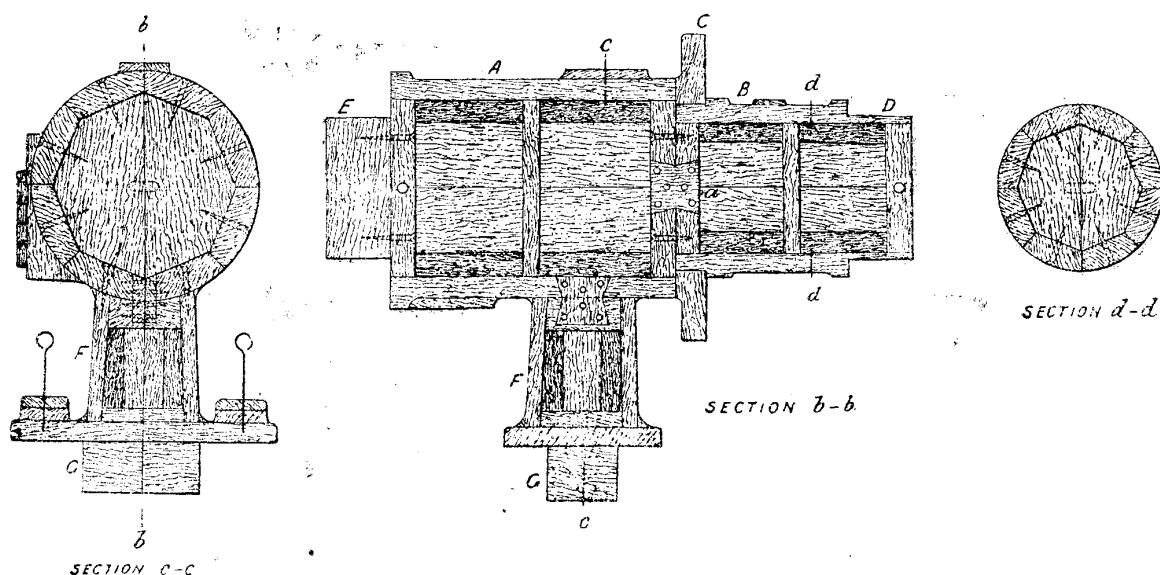


圖九十三第


第三十七圖

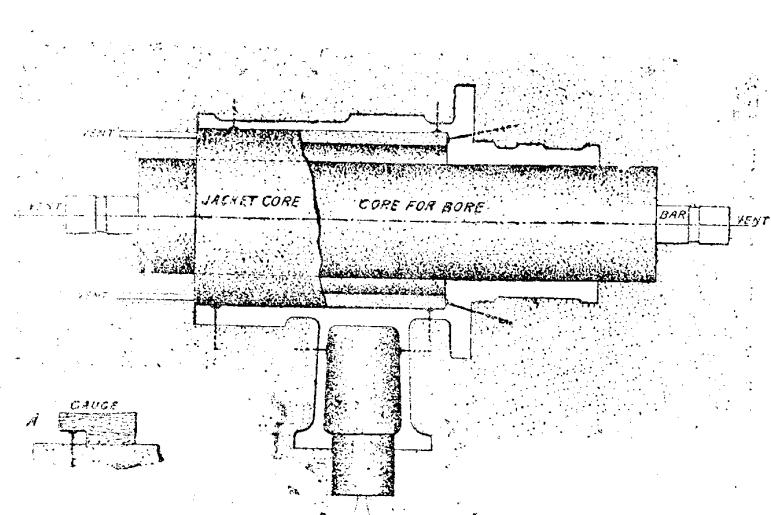


第三十八圖

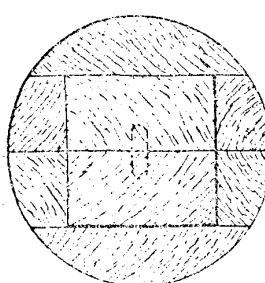

圖五十三第

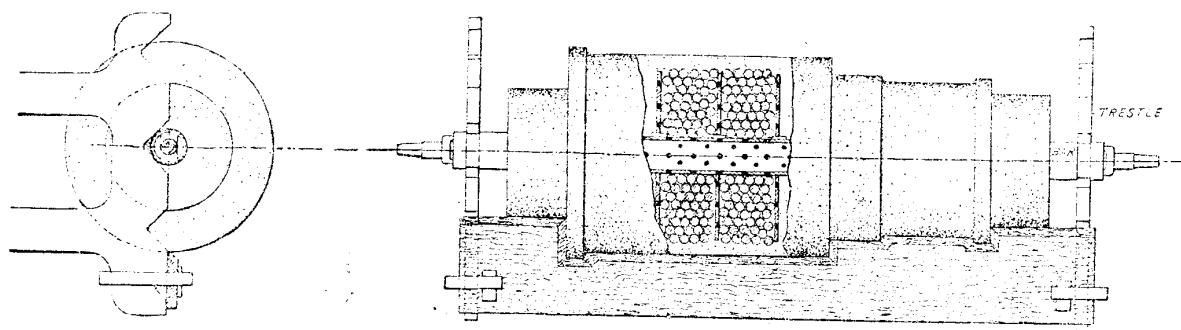


圖六十三第

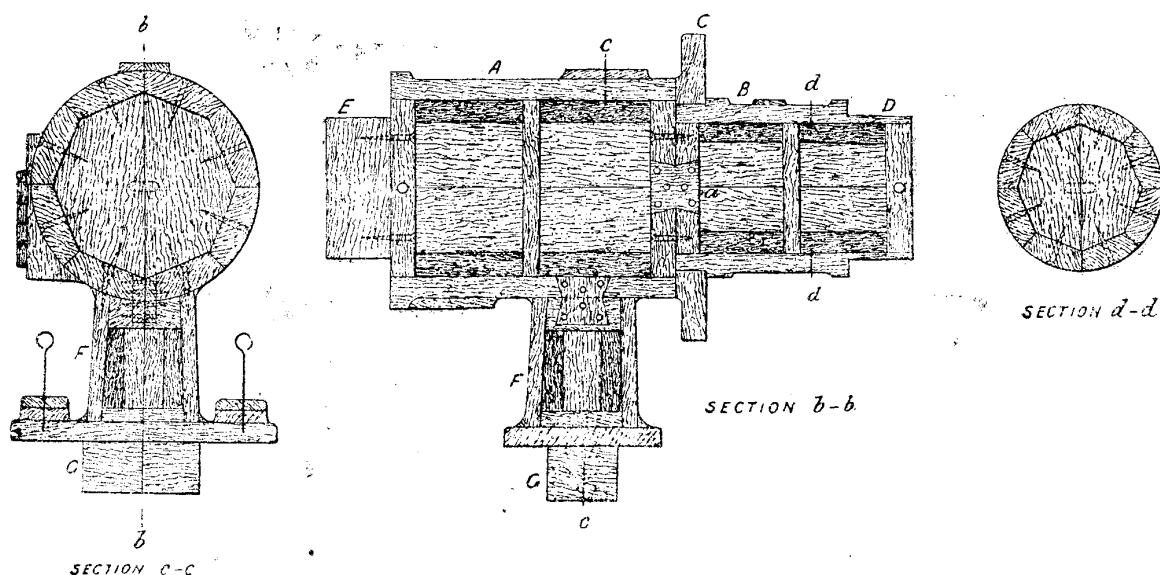


圖九十三第

第三十七圖

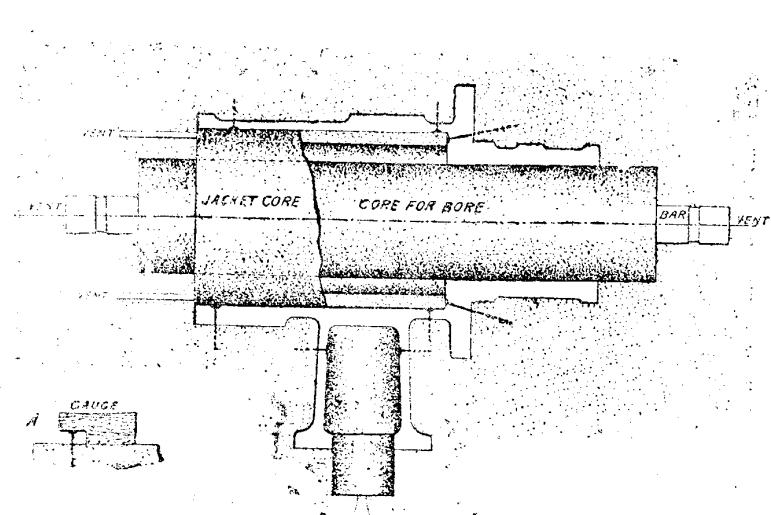


第三十八圖

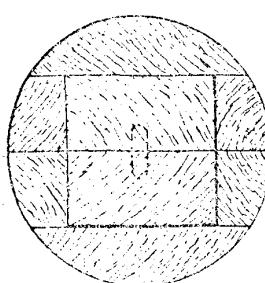


水套の中子と一緒にして作るを安全なりとす、中子型(第四十一圖)に相當の設備をなし木型(第三十六圖左側)の地側に設けたる幅木に適應せしめは可なり、幅木の外形は第三十四圖右側に示せるか如し。又三ヶ所に水套中子の振れ止めとなる鑄鐵の部あり第五圖脊面間、ボーリット穴を通る水平截斷面圖及び第四十一圖中子型の圖に於て見る如し。

中子を挿入するには次の順序とす、瓦斯入口(第三十四圖)用中子は簡単なる故圖示せざりしも中子


第 四 十 圖

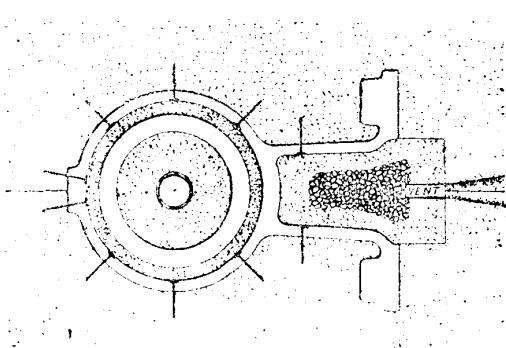

第 四 十 圖

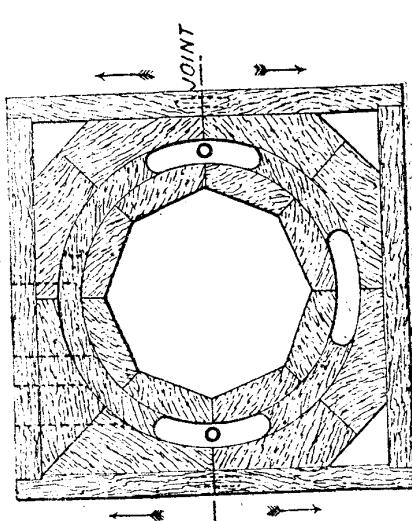

第 四 十 四 圖

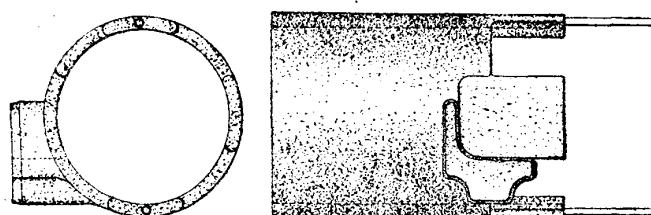

型にて作り充分に乾燥し里味を塗布する事他の中子に同じ。仕上りたる開き鑄型中に先づ水套用中子を挿入し、幅木及び中子抑へ釘にて定置し、瓦斯入口用中子を入れ、次に水套用中子中に孔腔用圓柱形中子を挿入し幅木にて定置す、最後にフレートを輕量にす可き中子を挿入し、上枠を閉し、孔腔及フレートの中子が熔鐵の壓力にて移動せざる様固定せしむ。

中子抑へ釘——、水套用中子の定置に中子抑へ釘を使用する事第三十九圖、第四十圖に示せるか如し、成る可く節約して使用するを可とす、熔鐵之れに接觸して瓦斯を生し、其附近を海綿狀とし或はブローホールを生成し易きか故なり。瓦斯生成を減少せしむる爲め錫メッキとす、普通には砂中に突き入るるのみにて其摩擦にて中子を支持せしむるも、中子重き場合には別に砂中に埋めたる木片或は鐵片にて支持す、抑へ釘の位置は第四十圖に示せり、据付けには第三十九圖 A の如く肩の高さか鑄物の肉の厚さに相當する如き度計ゲージを使用す。フートに中子抑へ釘を使用せる有様第三十九圖第四十圖の如し、主として幅木にて受け、抑へ釘にて他端の移動を防かしむ。(さこ)

