

(149) スラブ表面人工キズ追跡試験結果について(RI利用)

富士製鉄 広畠 宮川一男 ○野村悦夫 三島 勇

1 緒 言

冷延鋼板の成品キズ発生原因を追求しキズ発生率を減少せしめることは、成品歩留向上にとって非常に重要なことである。成品キズの発生原因を検討すると、製鍛および造塊条件による内生的キズと、加熱、圧延などの機械的因子による外因的なものとに分類することができる。しかし、これらの原因が交錯することもあり、キズ発生原因を明確化することは大変困難なことである。そこで、成品キズ探査の一歩として、スラブ表面キズヒホットコイルキズからび溝状キズとの関係を把握するために、スラブ表面に人工キズをつくり、キズの位置を RI でマークして経年まで追跡した結果について述べる。

2. 試験方法

スラブ表面につくられた人工キズの大きさは、幅 20 mm, 40 mm, 深さ 10 mm, 30 mm の各 2 種類の組合せとした。各々の人工キズの標識に "Co ベレット" を使用した。 "Co ベレット" は $1 \mu\text{Ci}$, $5 \mu\text{Ci}$, $10 \mu\text{Ci}$ の 3 種類のモックを組合せて各キズに対する判定を明確にした。試験スラブは連続熱延後は酸洗ラインにあり、また、冷延後は溝板はブリキシヤーラインで、ガラシンチレーショングライメータを使用して検出し、検出されたキズをスケッチおよび写真撮影を行った。なおブリキシヤーでは "Co" は完全に除去した。

3. 試験結果

スラブでつくられた人工キズは、ホットコイル、溝板にありてキズとして検出されたが、キズの形態、大きさはさまざまである。これらキズの対応肉眼には"V"字型スライドを使用して説明する。一般的な結論は以下のようにある。

- (1) スラブでキズの深さが 10 mm の溝状キズはホットコイルにて冷延破断となる場合によろをキズにならないが、30 mm のものは冷延破断の原因になる。
- (2) 溝状キズの両側に溶接棒を密接し、かがりを作った人工キズは單なる溝状キズより大きいキズとなる。この結果から、とくにかがりを作った加熱炉裏キズは冷延破断の有力な原因であると考えられる。
- (3) 同種数のキズでも、圧延方向により、その大きさが助長されたり、消滅したりする。
- (4) 冷延破断の原因となるキズは酸洗ラインで切り落し、断面組織を調べた結果、ほとんどがスケールを噴き込み、結晶粒が"母材よりも大きい"。これに対して溝状の深いキズは、母材にキズ部の結晶粒の大きさは変わらない。
- (5) スラブ側面のキズ取りスカーフィング量は、ホットコイルで不足をもたらし、スカーフィング量と中子足量はほど比例関係にある。

文献:

鉄と鋼: Vol. 49 No. 14 P. 2080