

669.14-426: 621.771.252: 621.791.053: 669.140412: 621.778.23: 620.173
(260) 線材エンドレス圧延試作材溶接部の材質

(線材のエンドレス圧延試験 第2報)

新日本製鐵㈱ 光製鐵所 ○村田 亘 生田 高紀
 井上 哲 大崎 重忠

1. 緒 言

当所の第一線材工場に設置した線材エンドレス圧延試験設備による試作材溶接部の材質は、溶接条件を適正にした結果、母材と全く同等であることを確認したので、その概要を報告する。¹⁾

2. 供試材ならびに試験方法

- (1)鋼種としては、線材の代表的鋼種であるSWRM8R, SWRCH38K及びSWRH62Aの3鋼種を選んだ。
- (2)上記各鋼種の80中ビレットを、約1,000~1,100°Cの高温状態で、適正な条件及び故意に選んだ不適正な条件でフラッシュ溶接し、連続して5.5φに線材圧延し、ビレット、中間材及び線材の段階で、溶接部の材質を母材と比較調査した。

3. 試験結果

(1)溶接衝合部が、若干脱炭している点を除けば、ボイド、局部的なマクロ異常組織（主に高炭素組織）及び酸化物の内在などの溶接欠陥は全くみとめられず、溶接部の、ビレットでの曲げ加工性（図・1）、線材での引張性質、伸線加工性（表・1）、冷間圧造性（図・2）ならびにワイヤでの回転曲げ疲労寿命（SWRH62A）等も母材と全く同等である。

(2)溶接衝合部は、ビレットでは、ほど平面であるが、中間材以降の任意の横断面でみると、部分的に曲線状に存在し、かつ、その占有面積率が極めて小さいことから、圧延の進展に伴なつて、母材の中へ複雑に入り組んでいくものと推定され、このことが、溶接部の材質にとって極めて有利に作用していると考えられる。

表・1 線材の伸線加工限界試験結果 (SWRH62A, 5.5φ as LP)

表示	○：問題なく伸線可能 △：カッピング状クラック内在 ×：カッピング断線発生							
	5.10φ	4.50φ	4.25φ	3.76φ	3.55φ	3.15φ	2.95φ	2.50φ
試料	40	25°	40	25	40	25	30	25
断面面積(%)	14	33	40	53	59	67	71	79
母 材	○	○	○	○	○	○	△	×
適 正 溶 接 部	○	○	○	○	○	○	△	×
不適正溶接部 〔故意に製造〕	○	○	○	○	△	△	×	—

1) 品田, 井上他; 鉄と鋼, 63(1977), S 181

