

(117)

スラブ表面性状の一改善

(株)中山製鋼所 船町 谷 美澄 斎藤徳行 橋本克征
竹林 功 ○佐藤明夫

1. 緒言：連鉄スラブの割れやノロ隕みなど表面欠陥の発生原因把握、及びその防止対策については、これまで数多く報告されており、今後も熱片装入などと関連して様々な課題になると考えられる。今回、このスラブ表面欠陥のうち、重欠陥である広面端コーナー近傍縫割れと、鉄片の短辺形状との関連を見出し、連鉄マシンのメンテナンス面の改善により、この割れを低減させる事が出来た。

2. 割れ欠陥と操業条件について：

2-1. コーナー近傍割

れ(図1)と鉄片短辺形状については、形状がバルジング(凸)気味になるに従い割れ発生率及び割れ程度が悪化する。この傾向は、使用するモールドパウダーの種類や鉄造速度によつても異なり、低粘性パウダーの使用及び低速鉄造の場合良好な結果が得られる。(図2)。

2-2. 鉄造速度が比較的速い場合、型替後徐々に鉄片短辺形状が凸気味となる事があり、割れ欠陥が現われ易い。この点に着目し、鉄込中のモールド短辺の挙動をセンサーで測定した結果、短辺自体が大きく動いておりモールドテーパーが鉄込中に狂うことが判つた。

3. 改善対策：

以上よりコーナー近傍割れ対策として、

(a) 適正な鉄造速度の設定及び最適なモールドパウダーの選定を行なつた。

(b) 鉄込中の短辺モールドの動きを防止するため短辺支持を従来の2点支持から3点支持に改造した(図3)。

(c) 短辺モールドテーパーの適正化をはかり、従来のテーパー $0.9\%/\text{m}$ より $1.3\%/\text{m}$ とした。

4. 結果：

上記対策の効果をスラブの圧延時製品手入率の推移として(図4)に示したが、手入率は当初の約 $1/3$ に減少し品質、歩留共に向上した。さらにB.O.発生率も従来の約 $1/5$ と減少し操業の安定にも大きく寄与することが出来た。

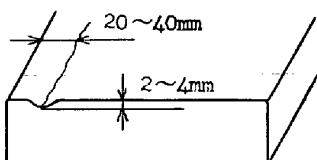


図1. 割れ欠陥概略図

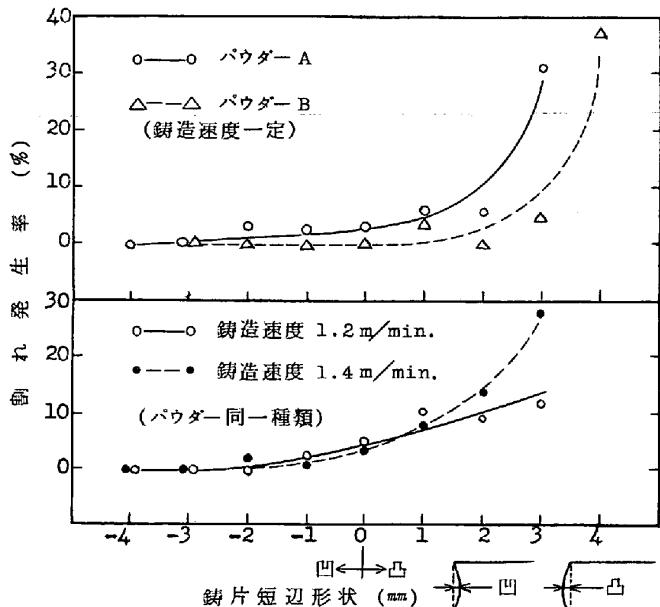


図2. 鉄片短辺形状の割れに及ぼす影響

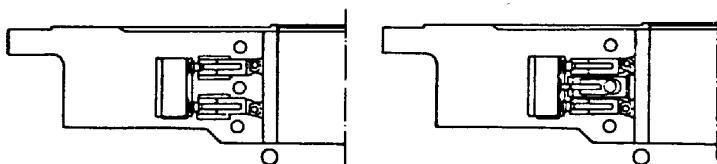


図3. モールド短辺支持方式改造

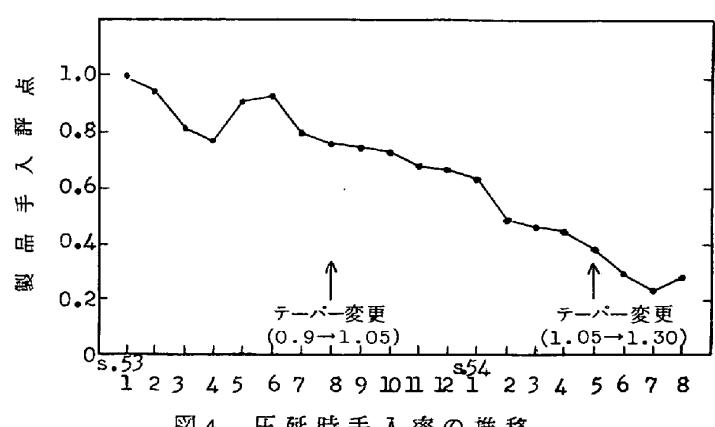


図4. 圧延時手入率の推移