

(267)

電磁搅拌による微細等軸晶の生成

(連続铸造への電磁搅拌技術の応用に関する研究—第6報)

日本钢管株式会社技術研究所

○西岡信一

水上秀昭

北川 融

工博

川上公成

1. 緒言

連続铸造片の铸造欠陥を軽減防止するには、軸心部の等軸晶化が有効であることが知られているが、従来の等軸晶率による評価では不十分である。本報では、電磁搅拌を用いて等軸晶を増殖させた場合の等軸晶粒径と軸心部欠陥との対応関係、および等軸晶粒径におよぼす要因について若干の検討を行った。

2. 実験方法

内径170 mmの水冷ステンレス铸造型に溶鋼250 kgを铸込み、旋回型電磁搅拌コイルで搅拌実験を行った。搅拌コイルの仕様は前報¹⁾と同じである。供試鋼組成はTable 1に示した。铸造温度(鍋内溶鋼湯面下100 mm位置の温度)は1520°Cほぼ一定とした。搅拌強度(溶鋼搅拌流速 $U_{Fe} = 21 \sim 60 \text{ cm/sec}$)、搅拌時間($t = 10, 20, 60 \text{ sec}$)、搅拌時期(搅拌時未凝固部径 $D = 5.6 \sim 10.4 \text{ mm}$)を変えて実験を行い、得られた铸片の組織と軸心部欠陥との対応関係を調査した。なお溶鋼搅拌流速 U_{Fe} は前報¹⁾(2)式より求めた。

3. 実験結果

(1) ホワイトバンド内側組織と軸心部欠陥との対応

Photo 1に縦断面マクロ組織と軸心部の炭素濃度分布を示した。

微細等軸晶の場合(a)(Fig. 1で $U_{Fe} = 4.5 \text{ cm/sec}$, $d_{em} = 1.5 \text{ mm}$ の点), 組織は均一で、軸心部C/Co値もほとんど変化しない。

一方、粗大等軸晶の場合(b)(Fig. 1で $U_{Fe} = 2.4 \text{ cm/sec}$, $d_{em} = 4.5 \text{ mm}$)は、ブリッジングを起こし、等軸晶のない柱状晶の発達した領域が存在し、その領域に著しい正偏析を生じている。このように軸心部欠陥と軸心部C/Coはよく対応しており、軸心部欠陥を防止するためには、等軸晶は細かい方が良い。

(2) ホワイトバンド内側等軸晶最大粒径 d_{em} におよぼす要因

搅拌前の組織を比較すると、铸片側面から等軸晶発生点までの距離 S_e に違いがある。铸片ボトム部の組織の違いも考え合わせると、これは鍋内偏熱に起因して過熱度に差が生じたためと考えられる。Fig. 1に示したように S_e 値の小さいグループほど d_{em} 値は小さくなっている。 S_e 値のほぼ等しいグループ(例えば $S_e = 26 \sim 30 \text{ mm}$)内では、 U_{Fe} , t 値共に大きくなるほど d_{em} 値は小さくなっている。

諸要因の d_{em} に対する寄与率を求めるとき、 S_e , U_{Fe} が大きく、 t がそれに続き、 D はほとんどなかった。 S_e の影響が大きいことから、連続铸造への応用を考える場合、タンディッシュでの溶鋼過熱度管理はタンディッシュの偏熱、形状、流れ系等を考慮して慎重に行う必要があると考えられる。

1) 水上ら: 鉄と鋼, 68(1982), S254

C	Si	Mn	P	S	sol. Al
0.65	0.2	1.0	0.020	0.015	0.03

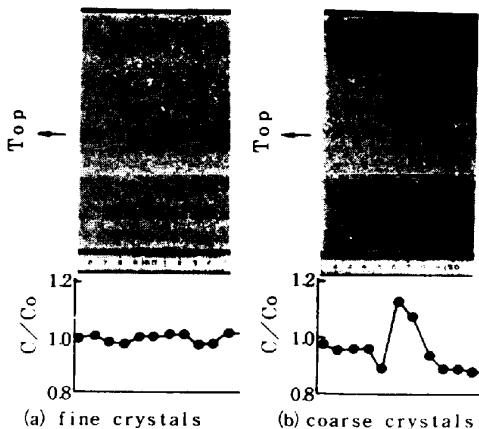


Photo 1. Relation between solidification structure and carbon distribution along the axial line.

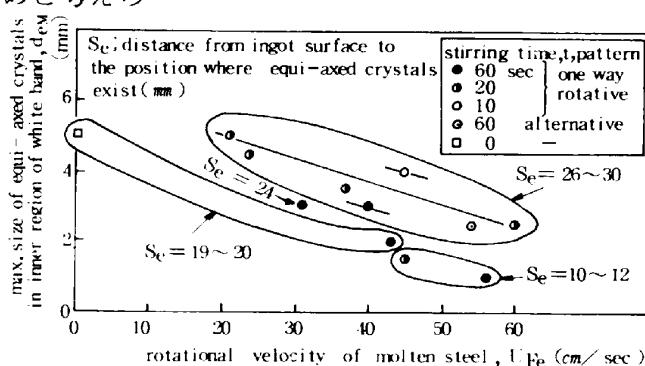


Fig. 1 Relation between maximum size of equiaxed crystals in inner region of white band, d_{em} , and rotational velocity of molten steel, U_{Fe} .