

例1の縮尺見本

合金鋼への不活性ガス吹込みについて

日本钢管 技術研究所 川和 高穂 ○ 笹島 保敏
京浜製鉄所 三好 俊吉 杉山 敏

1. 緒 言：現在の製鋼法においては、非金属介在物の存在しない鋼を製造することは不可能である。すなわち脱酸時に生成される脱酸生成物、出鋼時における大気酸化とスラグの巻き込み、あるいは、造塊中に起る注入流の大気酸化と耐火物の剥離と溶損などは、鋼材の地疵ならびに酸化物の非金属介在物量に著しい影響を及ぼしている。⁽¹⁾ 前報で普通鋼へのガス吹込みについて報告したが、今回は前回と同様取鍋内合金鋼にガスを吹込み、脱酸時に生成された脱酸生成物、出鋼中に生じた酸化物と出鋼流に巻き込まれたスラグなどの浮上分離を促進させ、鋼浴の清浄化を計った。

2. 試験方法：40T電気炉で 1Cr-0.5Mo, 1.25Cr-0.5Mo, 2.25Cr-1Mo 鋼などをおのおの溶製し、出鋼終了後取鍋内溶鋼に不活性ガスとしてアルゴンガスを $2 \sim 4 \text{ kg/cm}^2$ の圧力で溶鋼に吹込んだ。吹込み時間は5分間を目標にした。ガス吹込みの効果を調査するため、ガス吹込み中は取鍋上部、造塊中は注入流と鋳型内よりおののの 5mm φ の石英管で試料を採取した。

3. 試験結果：ガス吹込み中の酸素変化を図1に、またガス吹込み時間と鋳型内酸素の関係を図2に示した。これらの結果、取鍋内の酸素はガス吹込み時間とともに減少し、5分程度でガス吹込み前の値に対して約 50% 程度減少している。また鋳型内の酸素もガス吹込み時間の長いものほど低い値を示している。ガス吹込み終了後の取鍋内酸素と注入流の酸素を比較すると 1 : 1 に近く、また鋳型内酸素と注入流酸素も同様 1 : 1 に近いところから 鋳型内の酸素を低くすることは取鍋内の酸素を低くすることにより可能であった。同じ鋼種でガス吹込みをしなかつた場合と、した場合の地疵調査結果を表1に示す。

表 1. 1Cr-0.5Mo鋼における地疵 \bar{n} : 単位面積当たりの平均

の比較(ただし比較材の地疵を 100 とした場合)

地疵指数	\bar{n}	\bar{l}	l_{\max}
比較材	100	100	100
試験材	115	60.0	354

ガスを取鍋内に吹込み鋼浴を攪拌することによって、地疵は単位面積当たりの個数 \bar{n} はあまり変わらないが、平均総長さは短かくなり最大長さも短かくなっている。これは、取鍋内において大型の介在物が浮上し除去されたためと思われる。

4. 結 言：アルゴンガスを鋼浴中に吹込むことによって次のようなことがわかった。

- (i) 取鍋内の酸素はガス吹込み時間経過とともに徐々に減少してゆく。
- (ii) 鋳型内の酸素は、ガス吹込み時間の長かつたものは低い値を示し、短かつたものは高い値を示している。
- (iii) 地疵は、ガス吹込みしないチャージに対してガス吹込みしたチャージは、平均総長さが短かくなり、最大長さも短かくなっている。

(i) 川和、根本；鉄と鋼 Vol 54 (1968) P89

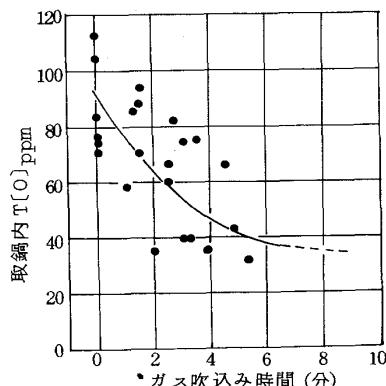


図1. ガス吹込み中の取鍋内酸素の変化

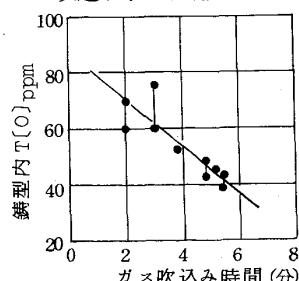


図2. ガス吹込み時間と鋳型内酸素との関係